

Satellitrapport / Inspektion: 1

	Sträcka nr : 2	Sträcknamn :	Sträckans längd : 40,10 m	Uppströms : STB200	Nedströms : STB1114
	Material : Plast	Form : Cirkulär	Inspektionsriktning : Motströms	Ledningstyp : Spillvatten	
	Dimension :	Gatunamn : Anonym	Ort :	Kund : Kungälv's Kommun	

	Datum : 2020-01-07	Väder : Torr	Rensad : Nej	Rörmaterial : Betong
	Adress: Anonym	Inspektionsriktning : Motströms	Sträcka nr: 6	Rördimension: Cirkulär 150 mm
	Inspektör :	Sträckans längd: 18,30 m	Kamera : IBAK	Bedömn.grund : SV VATTEN P93

Anmärkning : Vid färgning av fastighetens stuprör S3-S4 och spygatt A1-A2 så visar det sig grön färg i fastighetens spillservis. S3-S4 och A1 visar grön färg ur ansl 3,1m från HL kl. 03. S4 visar sig även via överläckage 18m från HL.S1-S2 och SP ger grön färg i Dag HL. Grön färg från spygatt A2 uppströms.

1:144	Position	Kod	Observation	VCR	Foto	Klass
	Ansl. hus nr: Anonym					
	0,00		Inspektionen börjar	00:00:00		
	0,00	AG	Anslutande huvudledning	00:00:12		
	0,10	DF	Dimensionsförändring till, 160 mm	00:00:23		
	0,10	MF	Materialförändring till, Plast	00:00:26		
	0,20	BR	Böjd ledningsdragning, Kl. 03 , Böjd rördel	00:00:34		
	0,50	B1 B1	UTF Utfällning/Påväxt 1. Reduktionen av tvärsnittsarean är 5 % eller mindre, Avloppshud., Börjar	00:00:45		
	1,60	AS	Anslutande ledning, Kl. 12 , Prefabricerat grenrör	00:01:09		
	3,10	AS	Anslutande ledning, Kl. 03 , Prefabricerat grenrör	00:01:52		
	3,10		Grön färg från A1, S3,S4 ur ansl.	00:10:44	6_8A	
	14,70	BR	Böjd ledningsdragning, Kl. 03 , Böjd rördel	00:04:53		
	17,90	AS	Anslutande ledning, Kl. 12 , Prefabricerat grenrör	00:05:41		
	18,00		Grön färg från S4 via överläckage	00:16:58	6_12A	
	18,00	FOG	Fogförskjutning 1. Fogförskjutningen är mindre än halva godstjockleken (avser tvärförskjutning), Kl. 12 , Längsförskjutning.	00:17:48		

Satellite Report / Inspektion: 1

	Sträckans längd : 18,30 m	Sträcka nr : 6	Sträcknamn :	Gatuadress : Anonym
	Startbrunn : Mot hus nr: Anonym	Slutbrunn : Ansl. hus nr: Anonym	Material : Betong	Form : Cirkulär
	Inspektör : Anonym	Fordon :	Kamera : IBAK	

1:144	Position	Kod	Observation	VCR	Foto	Klass
	18,10	DF	Dimensionsförändring till, 150 mm	00:06:10		
	18,10	MF	Materialförändring till, Gjutgärn	00:06:11		
	18,20		OBS! Har hänt något med mät hjulet mot slutet av filmen!	00:00:00		
	18,20		Grön färg från A2 uppströms	00:26:08	6_16A	
	18,30		Färgning sker på tillbakagång	00:06:34		
	18,30	KAM	Inspektionen avbruten, Annan. / Kommer ej längre med kameran	00:06:36		

Ort:

Satelitinspektionsbilder / Inspektion: 1

Ort :
Anonym

Gatunamn :
Anonym

Datum :
2020-01-07

Sträcka nr :
6

Inspektionsriktning :
Motströms



Foto: 6_8A, 00:10:44
3,1m, Grön färg från A1, S3,S4 ur ansl.



Foto: 6_12A, 00:16:58
18m, Grön färg från S4 via överläckage

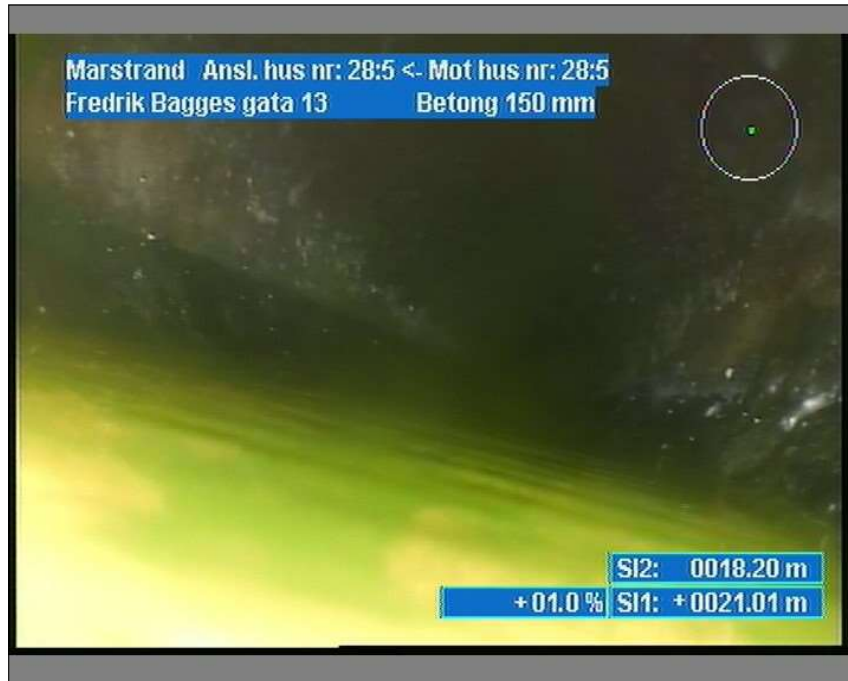
Satellitinspektionsbilder / Inspektion: 1Ort :
MarstrandGatunamn :
Fredrik Bagges gata 13Datum :
2020-01-07Sträcka nr :
6Inspektionsriktning :
Motströms

Foto: 6_16A, 00:26:08
18,2m, Grön färg från A2 uppströms